












 


Rilievo	Data	Opz.	Validatore
Aggrom 1	Sett 09		
Aggrom 2			

STATO DI CONSERVAZIONE / DEGRADO

-  Distacchi intonaco con mancanza anche di porzioni
-  Lesioni
-  Copertura in cotto con elementi degradati e tipologia impropria
-  Croste nere
-  Zoccolatura e decorazioni in malta cementizia ricoperta di intonaco plastico tipo "terranova"
-  Elementi decorativi in cemento ricoperti da diversi strati di tinteggiature
-  Mancanze elementi decorativi
-  Zone in fase di esfoliazione e/o polverizzazione
-  Elementi decorativi in cemento molto degradati
-  Lattineria ed elementi metallici degradati
-  Depositi superficiali, presenza di patina biologica e croste in corrispondenza delle zone con ristagno umidità
-  Elementi in pietra, con mancanza di porzioni, presenza di stuccature improprie e degradate, deposito superficiale di polveri e sporco generalizzato, con macchie di ruggine, patine biologiche e alterazioni cromatiche
-  Intonaco su lesene con degrado come in facciata (come sotto)
-  Tutto l'intonaco di facciata è costituito da vari strati di intonaco con presenza di cemento (non originale), rappezzato più volte e con caratteristiche chimico fisiche non omogenee. La presenza localizzata di umidità, il diverso modulo elastico rispetto alla muratura e fenomeni localizzati di subefflorescenza, hanno causato distacchi diffusi, di cui, una parte si evidenzia con la caduta di materiali, mentre altri non sono direttamente visibili ma percepibili con battiture superficiali, soprattutto in corrispondenza dei rigonfiamenti. Lo stato di degrado è abbastanza omogeneo e diffuso su tutta la superficie.



L'intonaco sulla facciata è di tipo rustico, ripreso e tinteggiato più volte, la tettoietta ha struttura in legno poggiate su elementi in pietra tinteggiati




I serramenti in legno sono in uno stato accentuato sia per deposito di sporco, polvere, terriccio e depositi da un controllo puntuale si è verificato che i davanzali in pietra si notano oltre allo sporco, polvere, terriccio e depositi delle colonne è stata in passato cerchiata e ricostruita con del cemento. Questo cemento ha



da i rilievi effettuati è emerso (da una sommaria misurazione) che le colonne hanno altezze diverse. In base alle altezze diverse delle colonne è stata in passato cerchiata e ricostruita con del cemento. Questo cemento ha



L'intonaco della parete è realizzato con malta di calce e cemento, liscio nella parte superiore, mentre nella parte inferiore è più rustico. I distacchi di intonaco lasciano intravedere la struttura muraria in mattoni

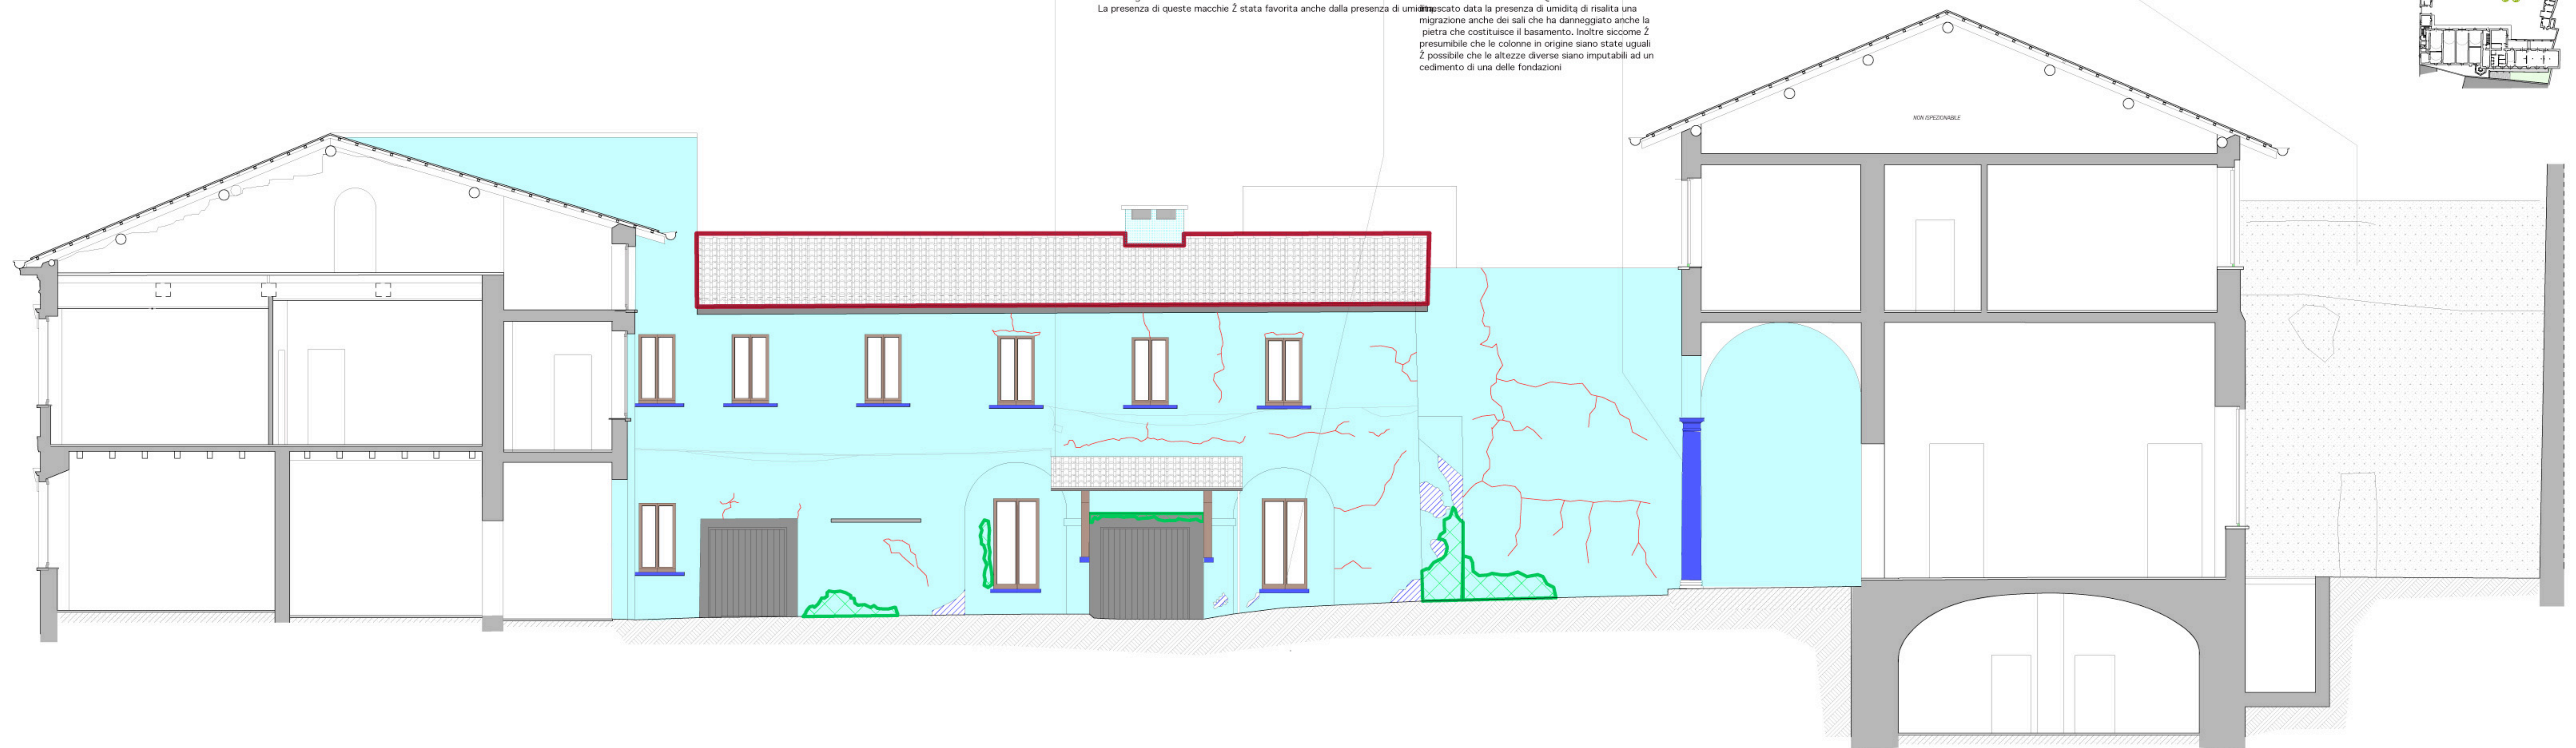

PROSPETTO CORTILE LATO EST Sezione C-C